

РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ПЕРЕКОСА И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ФАЗ OptiDin РНПП-301

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (совмещенное с паспортом)

ТУ 3425-001-71386598-2005

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://kez.nt-rt.ru/> || kze@nt-rt.ru

Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации.



Перед подключением устройства к электрической сети выдержите его в течение двух часов при условиях эксплуатации.

Для чистки устройства не используйте абразивные материалы или органические соединения (спирт, бензин, растворители и т.д.).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО ОТКРЫВАТЬ И РЕМОНТИРОВАТЬ УСТРОЙСТВО.

Для чистки устройства не используйте абразивные материалы или органические соединения (спирт, бензин, растворители и т.д.).

ВНИМАНИЕ! ЧТОБЫ НЕ СЛОМАТЬ ИЛИ ПРОВЕРНУТЬ РУЧКУ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ПРИЛАГАЙТЕ ЧРЕЗМЕРНЫХ УСИЛИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ УСТАНОВОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ.

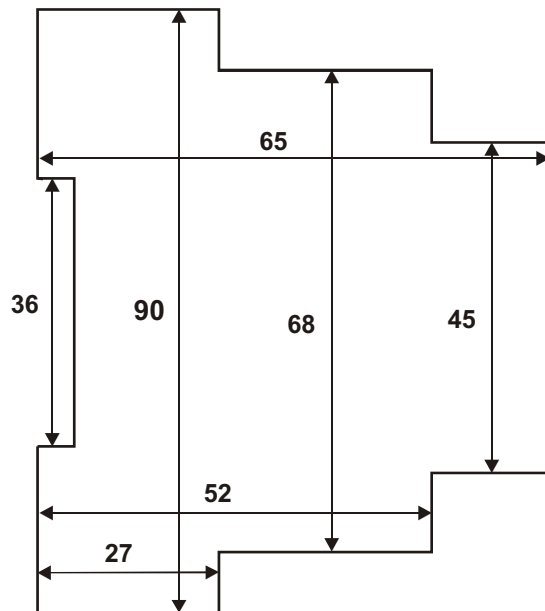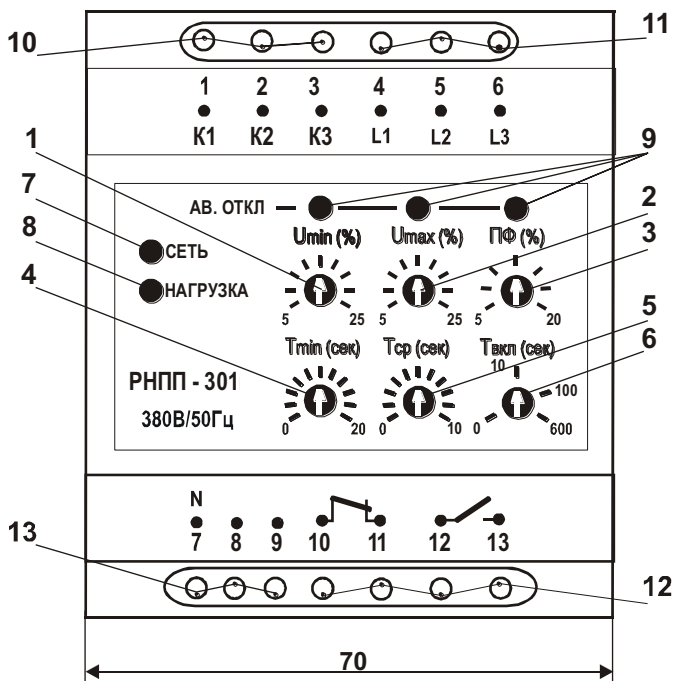

- 1 – ручка регулировки срабатывания по U_{min}
- 2 – ручка регулировки срабатывания по U_{max} напряжений/
- 3 – ручка регулировки величины перекаса фаз
- 4 – ручка регулировки времени T_{min}
- 5 – ручка регулировки времени T_{sp}
- 6 – ручка регулировки времени автоматического повторного включения $T_{вкл}$
- 7 – зелёный светодиод наличия напряжения в сети

- 8 – зелёный светодиод включения нагрузки
- 9 – красные светодиоды аварии сетевых
- контроля силовых контактов МП
- 10 – клеммы контроля силовых контактов МП
- 11 – входные контакты
- 12 – выходные контакты
- 13 – клеммы выбора режима:
- контроль линейного / фазного напряжения

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТКРЫВАТЬ И РЕМОНТИРОВАТЬ ЗАЩИЩАЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ЕСЛИ ОНО ПОДКЛЮЧЕНО К ВЫХОДНЫМ КОНТАКТАМ УСТРОЙСТВА.

Компоненты устройства могут находиться под напряжением сети.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Реле напряжения OptiDin РНПП-301 предназначено для:

- контроля допустимого уровня **действующего значения** фазного/линейного напряжения (по выбору пользователя) с раздельными регулировками уставок по минимальному/максимальному напряжению;
- контроля правильного чередования фаз и отсутствия их слипания;
- контроля полнофазности и симметричности сетевого напряжения с регулируемой уставкой по перекасу фаз;
- контроля состояния силовых контактов магнитного пускателя до и после включения нагрузки;
- отключения нагрузки 380В/50 Гц путем размыкания цепи питания катушки магнитного пускателя (коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока) при возникновении условий для срабатывания с заданным пользователем временем срабатывания ($T_{сп}$);
- контроля качества сетевого напряжения после отключения нагрузки и автоматического включения ее после восстановления параметров напряжения с заданным пользователем временем автоматического повторного включения ($T_{вкл}$);
- индикации всех видов аварий сетевого напряжения и непереключения силовых контактов магнитного пускателя.

2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Реле **OptiDin РНПП-301** (далее «реле») является микропроцессорным цифровым устройством с высокой степенью надежности и точности. Оперативного питания не требуется – контролируемое напряжение одновременно является напряжением питания. Внутренняя схема реле питается по трем фазам, что обеспечивает работоспособность прибора даже от одной из фаз (при наличии «ноля»). По выбору пользователя возможны два ре-жима контроля сетевого напряжения:

• **режим контроля фазных напряжений.** Для его работы необходимо снять перемычку между клеммами **8-9** и подключить «ноль» сети к клемме **7**. Этот режим рекомендуется там, где для потребителя имеет значение смещение ноля и недопустимы (в пределах выставленной уставки) перекося фазных напряжений;

• **режим контроля линейных напряжений.** Для его осуществления необходимо установить перемычку между клеммами **8-9**, «ноль» сети в этом случае можно не подключать. Этот режим рекомендован там, где для потребителя не имеет значение смещение «ноля» и перекося фазных напряжений, а также в сетях с изолированной нейтралью. По перекося фаз реле будет срабатывать по линейным напряжениям.

Примечание - для сохранения работоспособности и информативности реле только от одной фазы желательно в этом режиме подключать ноль к клемме **7**, не снимая перемычку между кл. **8-9**.

При отсутствии ноля прибор сохраняет работоспособность как минимум, от двух фаз.

Входными контактами **L1, L2, L3**, (клеммы **4, 5, 6**, соответственно) реле включается параллельно нагрузке. Режим подключения ноля (**N**, кл. **7**) соответствует выбранному потребителем режиму контроля сетевого напряжения. Клеммы **1, 2, 3** предназначены для контроля состояния силовых контактов магнитного пускателя, подключаются к выходным клеммам силовых контактов пускателя (см. схему подключения). На выходе реле имеет две группы независимых выходных контактов (**10-11, 12-13**). В «холодном» состоянии (реле без напряжения, не подключено) контакты **12-13 разомкнуты**, а контакты **10-11 замкнуты**. После подключения реле параллельно нагрузке и при наличии напряжения в сети и отсутствии причин срабатывания, через время *Твкл.*, выставленное пользователем, контакты **12-13 замыкаются**, а контакты **10-11 размыкаются**.

Контакты **12-13** рекомендуется включать в разрыв питания катушки пускателя.

При срабатывании реле отключение нагрузки производится путем разрыва цепи питания катушки магнитного пускателя через *размыкающие контакты 12-13*.

Характеристика выходных контактов 10-11, 12-13

	Макс. ток при U~250В	Макс. мощн.	Макс. длит. доп. напр.~	Макс. ток при U _{пост} =30В
Cos φ = 0,4	3 А	1200 ВА	460 В	3 А
Cos φ = 1,0	5 А			

2.1 Контроль переключения силовых контактов магнитного пускателя. Одной из функций реле является контроль состояния силовых контактов магнитного пускателя до и после включения нагрузки. Контроль осуществляется, если клеммы **1, 2, 3** подключены к соответствующим фазам выходных контактов пускателя. Контроль происходит следующим образом:

1. Перед включением нагрузки проверяется отключенное состояние всех трех силовых контактов пускателя – если хотя бы один контакт включен («залип»), реле блокируется, включение не производится, мигает зеленый св. диод «Нагрузка», горят все красные св. диоды. Разблокирование реле производится снятием с него напряжения. Рекомендуется проверить исправность магнитного пускателя, соблюдая меры по технике безопасности.

2. После включения нагрузки проверяется полнофазность включения контактов пускателя – если хотя бы один контакт пускателя не включился, реле сработает на отключение нагрузки и заблокируется. Мигает зеленый св. диод «Нагрузка», горят все красные св. диоды. Разблокирование – через снятие напряжения с реле. Рекомендуется проверить исправность магнитного пускателя, соблюдая меры по технике безопасности.

3. При срабатывании реле на отключение нагрузки проверяется полнофазность отключения контактов магнитного пускателя – если хотя бы один контакт не отключился (залип), реле произведет один-два раза включение-отключение пускателя. Если дефект не самоустранился – реле блокируется, мигает зеленый св. диод «Нагрузка», горят все красные св. диоды. Разблокирование – через снятие напряжения с реле. Рекомендуется проверить исправность магнитного пускателя, соблюдая меры по технике безопасности.

2.2 Индикация.

- зеленый светодиод «**Сеть**» горит всегда, когда есть напряжение хотя бы на одной из фаз;
 - зеленый светодиод «**Нагрузка**» горит при включении нагрузки (выходные клеммы **12-13** замкнуты), мигает при не переключении силовых контактов пускателя;
 - три красных светодиода «**Авария**», каждый из которых мигает по своему виду аварии; при неправильном чередовании и/или слипании фаз – все поочередно мигают, при обрыве фазы, мигают св. диоды «**U_{min}**» и «**ПФ**»; все три горят при блокировании реле по факту не переключения контактов МП.

Регулировки. Реле имеет шесть независимых регулировок. Для удобства пользования шлицы регулировочных потенциометров выведены на лицевую панель реле (см. рис. на 1-ой стр.):

- **U_{min}** - порог срабатывания по минимально допустимому напряжению, в % от ном. напр.;
 - **U_{max}** - порог срабатывания по максимально допустимому напряжению, в % от ном. напр.;
 - **ПФ** – порог срабатывания по перекося фазных/линейных напряжений (в зависимости от выбранного режима контроля), разница между действующими значениями фазных/линейных напряжений в % к меньшему значению;
 - **T_{min}** - время срабатывания по минимальному напряжению. Обеспечивает отстройку от кратковременных и/или пусковых посадок напряжения; рекомендуется устанавливать не менее 10 с;

- **Тср** - время срабатывания по всем видам аварий сетевого напряжения, за исключением снижения напряжения. Рекомендуется устанавливать не менее 1-1,5 с для исключения излишнего срабатывания при возникновении в сети коммутационных возмущений;

- **Твкл** - время автоматического повторного включения после срабатывания реле и восстановления параметров сетевого напряжения; время включения после подачи на реле нормального напряжения.

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное фазное/линейное напряжение, В	220/380
Частота сети, Гц	45-55
Гармонический состав напряжения	ГОСТ 32144-2013
Диапазон регулирования по U_{min} , в % от ном.	5-25
Диапазон регулирования по U_{max} , в % от ном.	5-25
Диапазон регулирования по перекосу фаз, в %	5-20
Диапазон регулирования по T_{min} , с	0-20
Диапазон регулирования по $T_{ср.}$, с	0-10
Диапазон регулирования по $T_{вкл.}$, с	0-600
Минимальное время срабатывания при достижении пороговых значений, с	0,1
Время готовности при подаче напряжения на реле, не более, с	0,2
Гистерезис по напряжению (коэф. возврата), В	5-6
Точность определения порога срабатывания по напряжению, не более, В	до 3
Точность определения перекоса фаз, %, не более	1,5
Напряжение, при котором сохраняется работоспособность, % от ном.	50-110
Потребляемая мощность (под нагрузкой), не более, ВА	3,0
Максимальный коммутируемый ток выходных контактов, А	5
Коммутационный ресурс выходных контактов: - под нагрузкой 5А, не менее, раз	100 тыс.
- под нагрузкой 1А, не менее, раз	1 млн.
Степень защиты: - прибора	IP40
- клеммника	IP20
Климатическое исполнение	УХЛ3.1
Диапазон рабочих температур, °С	от -35 до +55
Температура хранения, °С	от -45 до +60
Допустимая степень загрязнения	II
Категория перенапряжения	III
Номинальное напряжение изоляции, В	450
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ	4
Сечение проводников подсоединительных клемм, мм ²	0,5-2
Максимальный момент затяжки винтов клемм, Н*м	0,4
Масса, не более, кг	0,200

Габаритные размеры - четыре модуля типа S

Монтаж - на стандартную DIN-рейку 35 мм. Положение в пространстве - произвольное.

Вредные вещества, в количестве превышающие предельно допустимые концентрации, отсутствуют.

4 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Реле выпускается полностью готовым к эксплуатации и не требует особых мероприятий по подготовке к работе. В связи с применением цифровой технологии, уставки в реле достаточно точно выверены, поэтому их выставление возможно без контрольного вольтметра. После длительного хранения перед установкой на объект рекомендуется проверить функциональность реле. При эксплуатации реле в соответствии с техническими условиями и настоящим паспортом в течение срока службы, в том числе при непрерывной работе, проведение регламентных работ не требуется. Ввод в работу производится следующим образом:

1. Ручками потенциометров установить пороги и времена срабатывания, время повторного включения.
2. Выбрать режим контроля сетевого напряжения (снять/установить перемычку между кл. 8-9).
3. Подключить реле параллельно контролируемой сети (кл.4,5,6,), подключить, если требуется «ноль» (кл.7), подключить выходные контакты реле (кл.10-11, 12-13) к схеме питания катушки МП (схеме управления).
4. Подключить кл. 1,2,3 к выходным контактам МП. Подключение не производится, если контроль состояния силовых контактов МП не требуется.
5. Подать напряжение на реле.


Подключение реле производить с соблюдением правил техники безопасности.

Рекомендуется выставлять уставки «на холодную». Допускается в режиме опробования выставлять уставки под напряжением при соблюдении правил безопасности.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ


Реле подключается параллельно нагрузке согласно приведенной ниже схеме. Схема подключения OptiDin РНПП-301 с выбором контроля:

Линейного напряжения

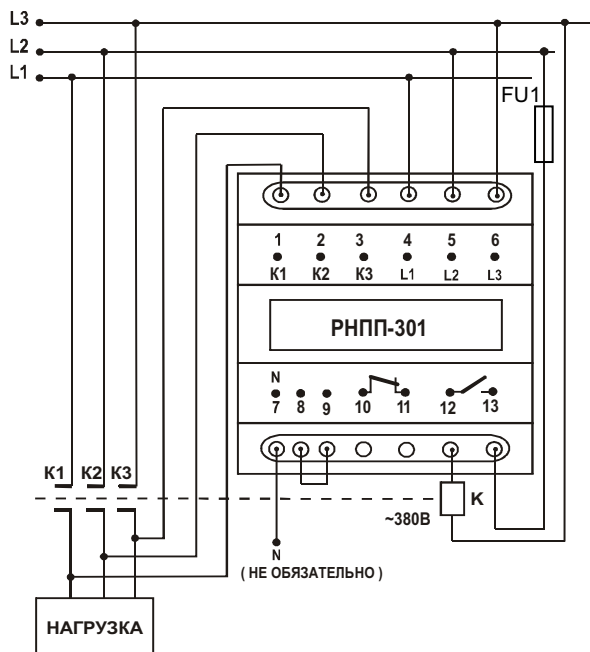

FU1, FU2 - предохранитель 6,3 А
(автоматический выключатель)

Фазного напряжения

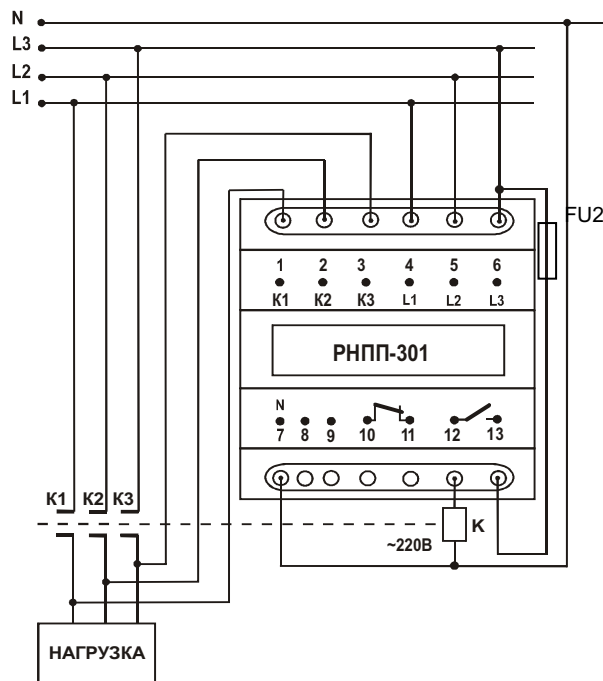

К - электромагнитный пускатель

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

OptiDin РНПП-301 в упаковке производителя должны храниться в закрытых помещениях с температурой от минус 45 до плюс 60 °С и относительной влажности, не более, 80% при отсутствии в воздухе паров, вредно действующих на упаковку и материалы устройства. При транспортировании OptiDin РНПП-301 потребитель должен обеспечить защиту устройства от механических повреждений.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://kez.nt-rt.ru/> || kze@nt-rt.ru